ООО Инженерно-метрологический центр «Микро»

ГОЛОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИГЦ, ИГЦМ

ПАСПОРТ ИГЦ.000ПС

Санкт-Петербург 2019

1. Назначение изделия

- 1.1. Головка предназначена для относительных и абсолютных измерений линейных размеров, контроля отклонений от заданной геометрической формы, а также взаимного расположения поверхностей в лабораторных и производственных условиях в машиностроении и приборостроении.
- 1.2. Условия эксплуатации головки:

Температура окружающего воздуха $(20 \pm 2)^{\circ}$ С.

Изменение температуры не должно превышать 0,2° С за один час работы.

Относительная влажность воздуха (58 \pm 20) %.

2. Основные технические характеристики

Атмосферное давление (101.4 \pm 4) кПа.

2.3. Предел допускаемой погрешности, мкм в пределах ± 10 мкм ± 0.1 в пределах ± 40 мкм ± 0,2 в пределах ± 200 мкм ± 0.4 2.4. Диапазон показаний шкал, делений..... ± 20 2.8. Питание автономное от литиевого элемента (тип АА) 3,6 В, 2250мАч. 2.9. Продолжительность автономной работы без замены элемента питания не менее 800 часов. 2.10. Рабочее положение головки – любое. 2.11. Габаритные размеры. мм. не более 2.12. Масса, кг, не более

3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки головки входят:

 Головка
 - 1 шт.

 Паспорт
 - 1 экз.

 Методика поверки
 - 1 экз.

 Арретир
 - 1 шт.*

 Футляр
 - 1 шт.

 Блок питания
 - 1 шт.*

2.13. Полный средний срок службы головки - не менее 5 лет.

^{*} По особому заказу за отдельную плату.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Головки состоят из индуктивного преобразователя и электронного модуля.

Головки модели ИГЦ имеют посадочный диаметр 28h7 (27h7 опционально, указывается при заказе), что позволяет установить головку в любой стойке тяжелого типа, например C-I или C-II. Шток преобразователя головки ИГЦ имеет посадочный диаметр под измерительный наконечник 6h7.

Головка модели ИГЦМ имеют посадочный диаметр 8h7. Шток преобразователя головки модели ИГЦМ имеет резьбовое отверстие M 2,5 для измерительного наконечника.

Отсчетное устройство может быть повернуто на 90° или 180° относительно корпуса (опционально, указывается при заказе) для удобства снятия показаний при горизонтальном или перевернутом расположении головки.

Головка может быть изготовлена в герметичном исполнении(опционально, указывается при заказе).

- 4.2. Электронный модуль головки предназначен для выполнения следующих функций:
- индикации показаний:
- обнуления показаний;
- индикация выхода показаний за диапазон измерений
- отмены обнуления показаний;
- отключения питания при длительном (более 2,5 мин) бездействии;
- установки и запоминания границ поля допуска;
- фиксации MIN и MAX значений
- расчет MAX MIN
- выбора стрелочной шкалы
- смены знака показаний
- выставление поправки(предустанова)
- соединение с ПК посредством USB интерфейса или Bluetooth

Установленные границы поля допуска, предустанов, выбранная шкала и точка обнуления хранятся в энергонезависимой памяти модуля, что исключает необходимость их повторного ввода после выключения питания. При длительном бездействии модуль переходит в ждущий режим, при котором гаснет индикация и резко уменьшается потребляемый ток, что позволяет увеличить ресурс элементов питания.

Головка ИГЦ имеет механизм регулировки измерительного усилия. Для изменения измерительного усилия необходимо отпустить стопорный винт шайбы 1 (см. рис. 1) расположенной на штоке преобразователя и с помощью перемещения шайбы вдоль штока поджимая или расслабляя пружину 2, выставляется необходимое измерительное усилие. Фиксация положения шайбы производится с помощью стопорного винта. Контроль измерительного усилия осуществляется с помощью граммометра или весов.

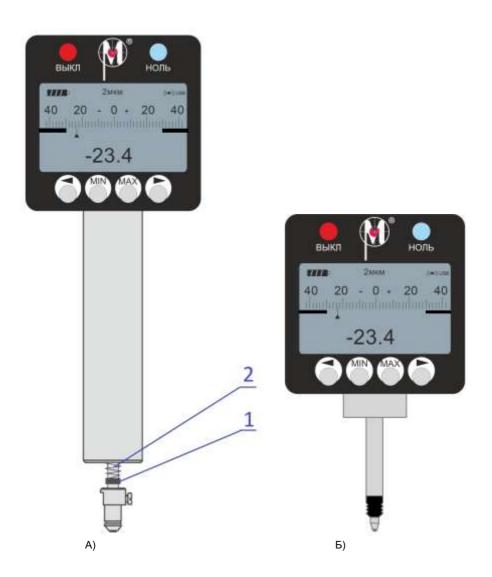


Рис. 1. Внешний вид головок. А) головка ИГЦ; Б) головка ИГЦМ 1. Шайба регулировки измерительного усилия; 2.Пружина

5. Назначение кнопок и управление функциями головок.

- 5.1. Включение головки производится нажатием на любую кнопку
- 5.2. Выключение головки осуществляется нажатием на кнопку "ВЫКЛ". При отсутствии активности, головка автоматически выключается через примерно 3 мин. При этом все настройки (шкала, допуск, точка обнуления, предустанов) сохраняются в энергонезависимой памяти.
 - 5.3. Выбор цены деления стрелочной шкалы.

Для выбора цены деления, необходимо войти в режим настроек, для этого при включенной головке необходимо нажать и не отпускать кнопку "ВЫКЛ" (примерно 3 сек.) до появления инверсной индикации цены деления и значений допусков (на черном фоне прозрачные цифры, см. Рис 2). Кнопку "ВЫКЛ" отпустить. Кнопками "<" и ">" установить нужное значение цены деления. Нажать кнопку "ВЫКЛ" (выключить дисплей), при этом установленная цена деления запоминается в энергонезависимой памяти. Нажать любую кнопку для продолжения работы.

5.4. Обнуление головки в конкретной точке осуществляется нажатием на кнопку "НОЛЬ". Обнуление происходит с задержкой в 1 сек. после нажатия, с целью исключения воздействия усилий от нажатия кнопки на измерительную систему в момент обнуления.

Функция обнуления работает в пределах диапазона ±25мкм. от физического нуля головки.

- 5.5. Отмена обнуления осуществляется одновременным нажатием кнопок "<" и ">".
- 5.6. Поправка(предустанов) осуществляется нажатием на кнопки "<" или ">", для смещения значения поправки в отрицательную или положительную сторону соответственно, при этом смещение значения поправки осуществляется на 1 единицу младшего регистра(0,1 мкм) при каждом нажатии. Данная функция нужна для установки действительного отклонения эталона.
 - 5.7. Допусковый контроль

Чтобы установить/изменить поле допуска нужно зайти в режим настроек(см. пункт 5.3.), далее зажимая кнопку MIN, для установки нижней границы или MAX, для установки верхней границы соответственно, с помощью кнопок увеличить > или уменьшить <, устанавливаем необходимые значения допуска.

5.8. Работа в режиме MIN MAX-MIN MAX осуществляется нажатием кнопки "MIN" или "MAX". Переход в обычный режим осуществляется повторным нажатием "MIN" или "MAX. При активации данного режима в центральной части дисплея головки появятся 3 числовых значения размером чуть меньше основного цифрового показания головки. Левое число соответствует зафиксированной минимальной точки экстремума, среднее разности максимальной и минимальной точки экстремума, а правое соответствует зафиксированному максимальному значению.

Сброс зафиксированных значений MIN, MAX происходит по нажатию на кнопку "НОЛЬ", при активированном режиме MIN MAX.

5.9. Одновременное нажатие кнопок MIN и MAX в режиме настроек производит реверсирование знака (+ на -).

6. Указание мер безопасности

6.1. При установке элемента питания соблюдайте полярность, в противном случае головка может выйти из строя.

Важно!!! В головках с USB разъёмом запрещено использовать в качестве элемента питания батарейку, во избежании её воспламенения во время подзарядки. Разрешается использовать только аккумулятор форм фактора AA с напряжением 3,6-3,7v.



Рис. 2 Режим настроек.

7. Порядок работы

- 7.1. Установите головку в стойку или измерительную оснастку и включите питание нажатием любой из кнопок.
- 7.2. Для относительных измерений настройте головку примерно на ноль по КМД или образцовой детали, после чего нажмите кнопку НОЛЬ.

<u>Примечания</u>. Настройку на ноль рекомендуется производить через 30 – 40 сек. после включения головки.

Для абсолютных измерений настройте головку на ноль аналогичным образом, но уперев измерительный наконечник в плоскость, на которой будет базироваться измеряемый объект.

- 7.3. Если в процессе контроля на отсчетном устройстве появляются символы "- \vee \vee \vee \vee \vee или "+ \wedge \wedge \wedge \wedge ", это свидетельствует о выходе результатов измерения за границы диапазона измерений.
- 7.4. Для разбраковки деталей по принципу «годен-брак» предварительно установите верхнее и нижнее значения интервала допуска, руководствуясь пунктом 5.7. данного руководства.
- На шкале границы интервала допуска будут обозначены черными полосами расположенными внизу шкалы. А цифровые показания при выходе результатов измерения за границы установленного поля допуска станут выделенными черным квадратом.
 - 7.5. По окончании работы выключите питание головки, нажав кнопку ВЫКЛ.

8. Техническое обслуживание

8.1. Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

- удаление пыли и грязи с внешних поверхностей и органов управления,
- проверку работы органов управления.
- 8.2. Если в процессе работы обнаружилось что значок индикации заряда батареи не имеет ни одного деления , это свидетельствует о разрядке элемента питания. Для замены элемента питания отверните четыре винта, удерживающие заднюю крышку отсчетного устройства. Снимите заднюю крышку, извлеките отработанный элемент питания из держателя и установите новый, соблюдая полярность. Установите заднюю крышку на место и закрепите четырьмя винтами. На крышке имеется маркировка используемого элемента питания.

9. Поверка головки

9.1. Поверка головки производится в соответствии с методикой поверки МП 203-56-2019 9.2. Рекомендуемый интервал между поверками 12 месяцев.

10. Правила хранения

- 10.1. По окончании работы головка протирается от пыли и грязи.
- 10.2. Головка должна храниться в сухом и чистом помещении, категория условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.
- 10.3. При хранении головки более 24 месяцев со времени ее консервации она должна быть переконсервирована в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

11. Свидетельство о приемке

| Головка измерительная цифр требованиям СТО 258292761 – 005 – 2 | | дской 1 для эксп | | соответствует |
|---|-------------|----------------------------|------|---------------|
| Дата изготовления "" | 20 | Γ. | М.п. | |
| Контролер ОТК | | | | |

12. Гарантии изготовителя

- 12.1. Изготовитель гарантирует соответствие головки требованиям
- СТО 258292761 005 2019 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 12.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться на предприятие-изготовитель ООО ИМЦ " Микро" по адресу: 195251, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. 22 лит. А, помещение 10H, оф. 409.

тел. (812)981-49-65/ 534-68-82 E-mail: <u>imcmikro@mail.ru</u>, WWW: <u>www.imcmikro.ru</u>

Головка изготовлена в России

13. Послегарантийное обслуживание и ремонт.

Послегарантийное обслуживание и ремонт головок осуществляется на заводе изготовителе, указанном в пункте 12.2. данного паспорта.